

Spett. le Tribunale di Prato

All'attenzione del Presidente,
del Procuratore della Repubblica,
del Dott. Orlandini

RELAZIONE STATO CONTROSOFFITTI AL 14/02/2022

RSPP ING. PAOLO MANNELLI

In data odierna ho effettuato uno dei tanti sopralluoghi relativi allo stato dei controsoffitti da me già denunciato come grave e pericoloso in report e documenti precedenti.


Piano interrato

Il Palazzo di Giustizia è composto da un piano interrato adibito a garage e locali tecnologici e non interessato da controsoffittatura.

Piano terra

Il piano terra è invece strutturato con controsoffitti in doghe metalliche, risalenti come montaggio agli anni '80, al di sopra delle quali transitano tutti gli impianti tecnologici. Ad esclusione della zona bar tutte le aree del piano terra sono interessate da controsoffitti a doghe che nel tempo e a causa di manutenzioni hanno subito distorsioni e degrado che hanno aumentato notevolmente il rischio della loro caduta. Per ottemperare a ridurre il rischio sono stati effettuati interventi di fissaggio provvisori con viti o fascette e tentativi di inserimenti distorti delle doghe stesse dentro le strutture metalliche di sostegno.

Si riporta di seguito una planimetria schematica dove in verde sono evidenziate le zone controsoffittate con doghe metalliche da sostituire con altro tipo di controsoffitto.

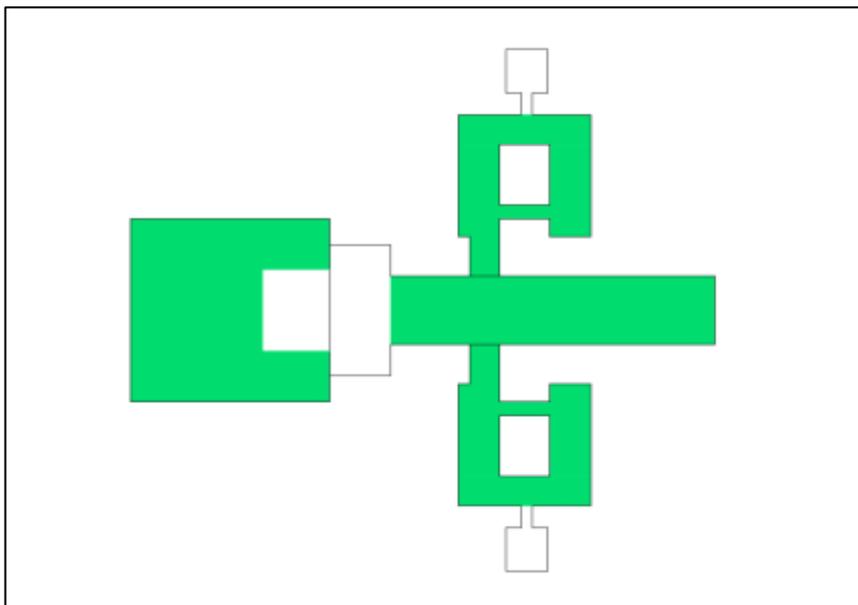

Si riporta un report fotografico parziale ed esemplificativo della situazione delle doghe al piano terra dell'edificio.



Piano terra hall.



Piano terra corridoio – Le doghe sono state tolte perché a rischio caduta.



Piano terra corridoio - Doghe pericolanti tolte, altre fissate con viti.



Piano terra corridoi - Doghe pericolanti tolte




Piano terra – Esempio di dogha distorta a rischio caduta.



Piano terra – Doghe pericolanti che sostengono gli apparecchi di condizionamento, una è tolta per manutenzione.

Piano primo

Il piano primo è strutturato con controsoffitti identici a quelli del piano terra nella parte uffici e servizi, come rappresentato nella planimetria schematica, dove in verde sono evidenziate le zone controsoffittate con doghe metalliche da sostituire con altro tipo di controsoffitto.

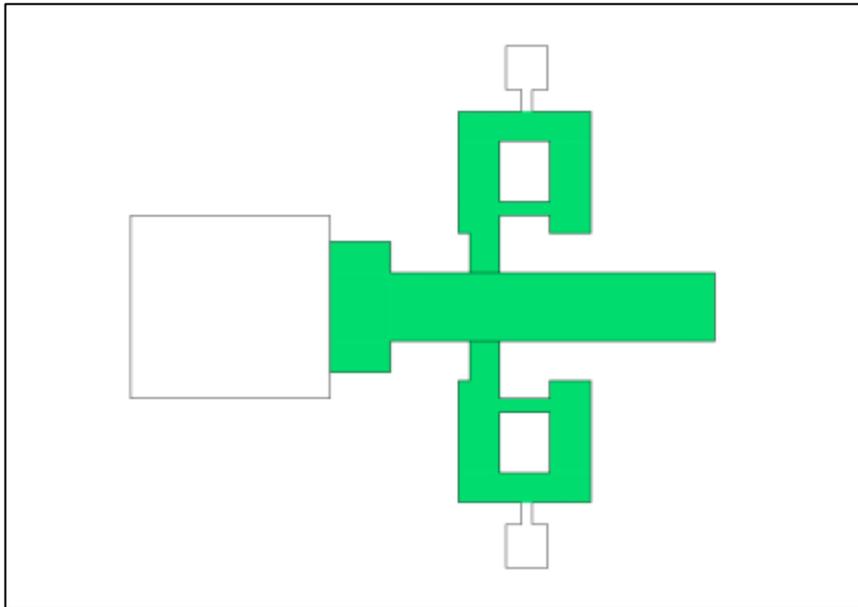

Si riporta un report fotografico parziale ed esemplificativo della situazione delle doghe al piano primo dell'edificio.


	
Piano primo – Doghe rimosse per manutenzioni e non più installabili	Piano primo – Tentativo di reinstallazione delle doghe almeno nella parte terminale della stanza; visibili comunque gli inserimenti con criticità di tenuta
	
Piano primo – Doghe rimosse per manutenzioni e non più installabili	



Piano primo – Doghe rimosse per manutenzioni e non più installabili

Piano secondo

Il piano secondo è strutturato con controsoffitti identici a quelli dei piani sottostanti nella parte uffici e servizi, come rappresentato nella planimetria schematica, dove in verde sono evidenziate le zone controsoffittate con doghe metalliche da sostituire con altro tipo di controsoffitto.

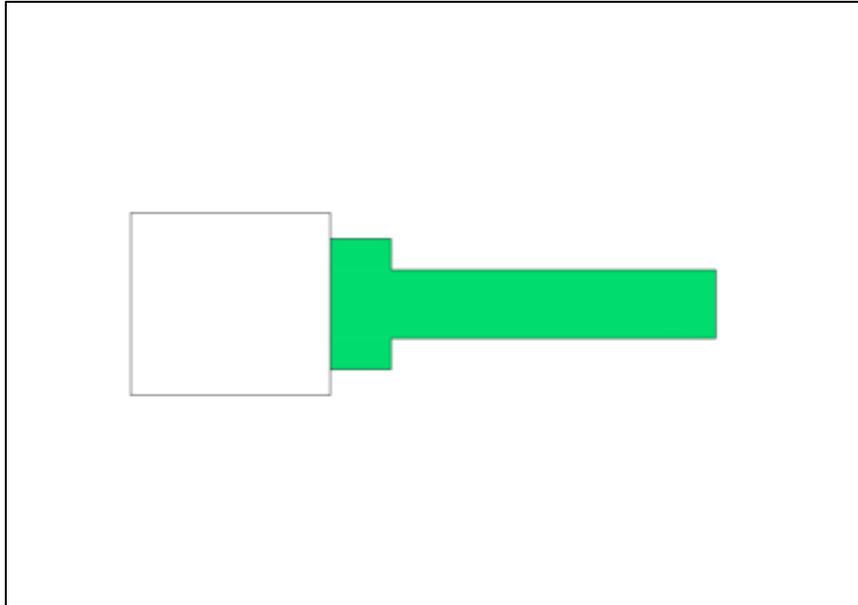


Si riporta un report fotografico parziale ed esemplificativo della situazione delle doghe al piano secondo dell'edificio.



Piano terzo

Il piano terzo, come rappresentato nella planimetria schematica, è stato ristrutturato per quanto riguarda la parte in bianco con controsoffitti modulari 60x60 cm, mentre nella parte verde sono ancora presenti controsoffitti in doghe metalliche da sostituire con altro tipo di controsoffitto.

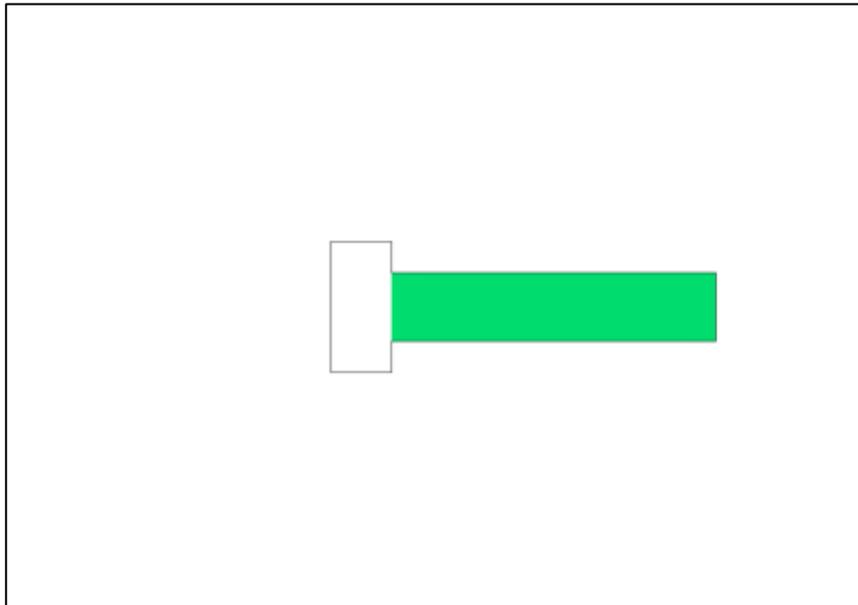

Si riporta un report fotografico parziale ed esemplificativo della situazione delle doghe al piano terzo dell'edificio.





Piano terzo – Il piano presenta le stesse problematiche e criticità dei piani precedenti nei controsoffitti a doghe.



Piano terzo – Il piano presenta le stesse problematiche e criticità dei piani precedenti nei controsoffitti a doghe.